


* MICOM128 다운로드 안될 시 *

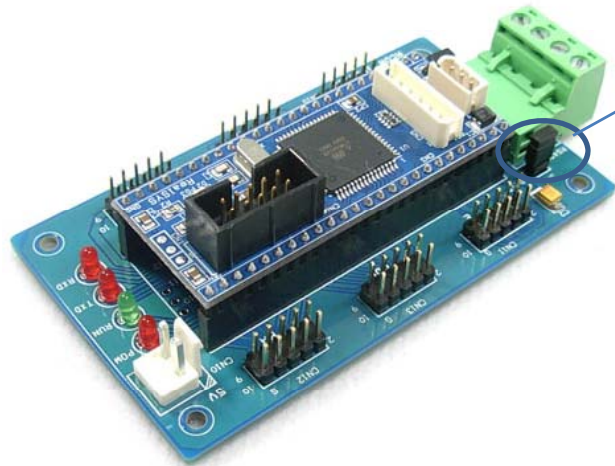

종단 점퍼를 제거함.

1. JP6 (종단저항 점퍼)를 제거 후 프로그램 함.

안되는 이유는 UART0 채널이 RS485와 RS232 그리고, 다운로드 케이블이 병렬로 연결되어 있기 때문에, RS485 통신에서 종단 처리 할 경우 신호레벨이 '0' 상태를 유지 합니다. 따라서 다운로드 시 MOSI 핀이 High로 올리지 못하는 현상이 발생합니다.

그러므로, 종단저항을 풀어 신호를 floating 상태로 만들어야 합니다.

